

АКТ
обследования технического состояния и очистки дымовых каналов

г. Москва

«27» декабря 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представители ГБУ «Жилищник Красносельского района»: начальник отдела ПТО Керимханов С.А., инженер отдела ПТО Мутляев О.А., чистильщик Мутляев А.Э, составили настоящий акт о том, что произведено обследование технического состояния дымоходов от газового оборудования в многоквартирном доме по адресу: Русаковская ул., д.12, стр.1 с целью установления соответствия их требованиям СНиП к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей.

Обследованием установлено:

1. Обособленные дымовые каналы (трубы) предусмотрены в квартирах с №1 по №40, а необособленные в квартирах Нет
2. Сечение (диаметр) дымовых каналов (труб) составляет 0,13*0,13 м.
3. Дымоходы выполнены из красного кирпича
4. Все отверстия в дымоходах, кроме отверстий ЖСТ от газовых приборов, герметичны.
5. Дымоходы имеют карманы для прочистки, глубиной не менее 25 см.
6. Дымоходные трубы находятся вне зоны ветрового подпора.
7. Дымовые каналы расположены во внутренних капитальных стенах (*при расположении дымоходов в наружных стенах указать № квартиры, расстояние от наружной поверхности стены, наличие или отсутствие уплотнения*)
8. Противопожарные разделки (отступки) приняты размером 38 см и находятся в удовлетворительном состоянии.
(исправном, неисправном)
9. Горизонтальные участки дымоходов в стенах и на чердаке предусмотрены в квартирах № Нет
10. Все дымоходы очищены от сажи и посторонних предметов.
11. Плотность всех дымоходов проверена «задымлением».
12. Тяга в дымоходах на день проверки имеется.
13. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы от газоиспользующего оборудования, (бытовых печей) в квартирах с №1 по №40 отвечают требованиям нормативных документов и технической документации и могут быть использованы для удаления продуктов сгорания.

Подписи:

/ Керимханов С.А./

/ Мутляев О.А./

/ Мутляев А.Э./



АКТ
обследования технического состояния и очистки дымовых каналов

г. Москва

«27» декабря 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представители ГБУ «Жилищник Красносельского района»: начальник отдела ПТО Керимханов С.А., инженер отдела ПТО Мутляев О.А., чистильщик Мутляев А.Э, составили настоящий акт о том, что произведено обследование технического состояния дымоходов от газового оборудования в многоквартирном доме по адресу: Русаковская ул., д.12, стр.1 с целью установления соответствия их требованиям СНиП к эксплуатации для отвода продуктов горения от газовых водонагревателей.


Обследованием установлено:

1. Обособленные дымовые каналы (трубы) предусмотрены в квартирах с №1 по №40, а необособленные в квартирах Нет
2. Сечение (диаметр) дымовых каналов (труб) составляет 0,13*0,13 м.
3. Дымоходы выполнены из красного кирпича
4. Все отверстия в дымоходах, кроме отверстий ЖСТ от газовых приборов, герметичны.
5. Дымоходы имеют карманы для прочистки, глубиной не менее 25 см.
6. Дымоходные трубы находятся вне зоны ветрового подпора.
7. Дымовые каналы расположены во внутренних капитальных стенах (*при расположении дымоходов в наружных стенах указать № квартиры, расстояние от наружной поверхности стены, наличие или отсутствие уплотнения*)
8. Противопожарные разделки (отступки) приняты размером 38 см и находятся в удовлетворительном состоянии.
(*исправном, неисправном*)
9. Горизонтальные участки дымоходов в стенах и на чердаке предусмотрены в квартирах № Нет
10. Все дымоходы очищены от сажи и посторонних предметов.
11. Плотность всех дымоходов проверена «задымлением».
12. Тяга в дымоходах на день проверки имеется.
13. Оголовки дымоходов на крыше в исправном состоянии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы от газоиспользующего оборудования, (бытовых печей) в квартирах с №1 по №40 отвечают требованиям нормативных документов и технической документации и могут быть использованы для удаления продуктов сгорания.

Подпись:

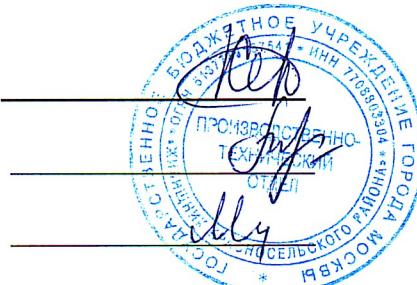

/ Керимханов С.А./

/ Мутляев О.А./

/ Мутляев А.Э./